

**HAVARIJNÝ PLÁN**  
**pre činnosti s GMO zatriedených do rizikovej triedy 2**  
**(podľa §10 vyhlášky MŽP SR č. 274/2019 Z.z.)**

ods. 1)

a) identifikačné údaje o používateľovi:

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.  
IČO: 50073869  
DIČ: SK2120169865  
Dúbravská cesta 9  
845 05 Bratislava

štatutárny orgán: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.  
generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.  
e-mail: riaditel.bmc@savba.sk

b) identifikačné údaje o zariadení, v ktorom sa nachádzajú uzavreté priestory:

Virologický ústav (VÚ)  
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.  
Dúbravská cesta 9  
845 05 Bratislava

c) identifikačné údaje o orgánoch a osobách určených na odstraňovanie následkov havárie, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre osoby postihnuté haváriou a na ich dezinfekciu:

**Hlásenie v rámci organizácie**

**Zamestnanec, ktorý zistí únik GMO alebo má podozrenie, že došlo k ich úniku, ohlásí túto skutočnosť osobne alebo telefonicky svojmu nadriadenému alebo jeho zástupcovi a následne podľa závažnosti ďalším vedúcim zamestnancom uvedeným v tabuľke. Menovaní sa urýchlene dostavia na miesto havárie.**

<b>Funkcia (pracovisko)</b>	<b>Meno</b>	<b>Telefón</b>	<b>Pozn.</b>
<b>Generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.</b>	prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.	02/59302 405	podľa závažnosti
<b>Bezpečnostný technik, zodpovedný za BOZP s biologickými faktormi</b>	Ing. Csaba Kosa, PhD.	02/32295 016	
<b>Zodpovedný za prácu s GMO/ vedúci projektu</b>	RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD. / RNDr. Ingrid Ovečková	02/59302 439 / 02/59302 421	<b>vždy</b>
<b>Riadiaci práce s nebezpečnými chemickými faktormi</b>	Ing. Csaba Kosa, PhD.	02/32295 016	


**Hlásenie mimo organizácie**

Vedúci zamestnanec riadiaci práce s nebezpečnými chemickými faktormi a vedúci zamestnanec pre príslušné pracovisko ohlásia podľa závažnosti haváriu záchranným službám, orgánom životného prostredia a civilnej ochrany.

Záchranne služby, orgány verejného zdravotníctva	Telefón	Pozn.
Záchranná zdravotná služba	155, 112	
MUDr. D. Gajdošová, lekár v areáli SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava	+421 2 5477 2559	
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava / www.ruvzba.sk	+421 2 4333 8286 +421 917 426 111	
Úrad verejného zdravotníctva SR / www.uvzsr.sk	+421 2 4928 4111	
Národné toxikologické informačné centrum / www.ntic.sk	+421 2 5477 4166 +421 911 166 066	
Správa účelových zariadení SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava	+421 901 708 276 +421 2 5477 4421	
Hasičský a záchranný zbor	112 09610 43830	
Polícia	158, 112	
Okresný úrad BA – odbor životného prostredia	09610/46 600 0800/222 222	
Okresný úrad BA – odbor krízového riadenia	09610/46 300 0800/222 222	


d) plán zariadenia s vyznačením miest významných pre obmedzenie následkov havárie: miestnosť č. BSL3-Z119 na 1. poschodí Zverinca Virologického ústavu (ZVÚ), reg. č.: 644 0621 (evidenčné číslo je pridelené na základe rozhodnutia MZP SR č. 12638/2020-1.9-PPZ 137, 4851/2021-1.9.-PPZ 137 o udelení súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov)

#### Budova ZVÚ, 1. poschodie

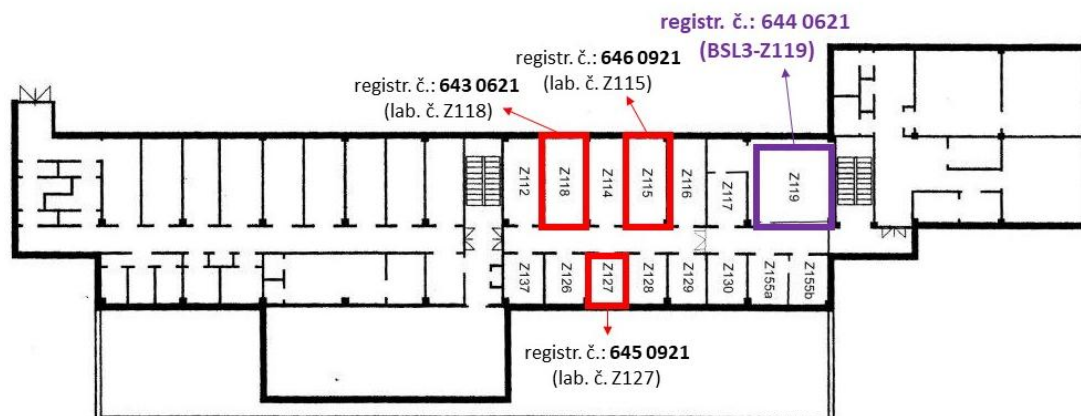


## Budova ZVÚ, 1. poschodie

registr. č.: 644 0621  
(BSL3-Z119)

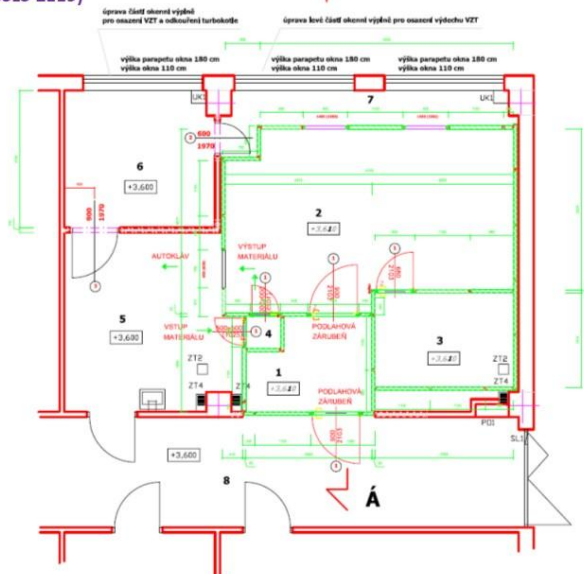

Označ.	Účel miestnosti	Plocha ( m <sup>2</sup> )
1	personálny propust	4,2
2	laborať	19,3
3	miestnosť chovných boxů	5,2
4	materiálová propust	0,5
5	příprava	11,7
6	technické zázemí laboraťe	8,1
7	technický koridor	5,0
8	chodba	-

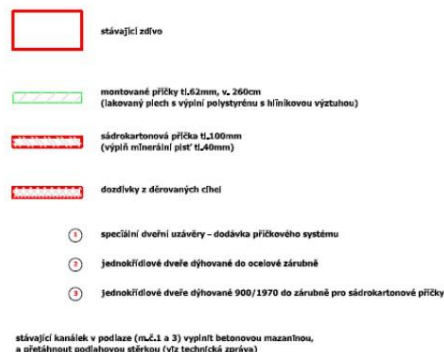

e) údaje o množstve a druhu geneticky modifikovaných organizmov, ktoré môžu uniknúť pri havárii alebo sa neočakávané rozšíriť do prostredia:

GMO/GMM	množstvo
BHK-21 transfekovaná plazmidmi obsahujúcimi segmenty genómu vírusu TBEV s včlenenými aminokyselinovými substitúciami alebo deléciami v glykozylačných miestach alebo včleneným génom kódujúcim bioluminiscenčný proteín nLuc	jednorazovo max. $10 \times 10^7$ GMO buniek na experiment
výsledné rekombinantné vírusy rTBEV/N-gly Hypr SUB, rTBEV/N-gly Hypr DEL a rTBEV/nLuc	jednorazovo $5 \times 10^7$ rekombinantného vírusu rTBEV/nLuc alebo rTBEV/N-gly Hypr SUB alebo rTBEV/N-gly Hypr DEL na experiment

V laboratóriu registr. č.: **644 0621** (BSL3-Z119) budú komerčne dostupné bunky BHK21 transfekované plazmidmi obsahujúcimi segmenty genómu vírusu TBEV s včlenenými aminokyselinovými substitúciami alebo deléciami v glykozylačných miestach alebo včleneným génom kódujúcim bioluminiscenčný proteín nLuc, čím vznikne dočasne existujúce GMO, ktoré do kultivačného média uvoľňuje výsledný GMM - rekombinantné vírusy rTBEV/N-gly Hypr SUB, rTBEV/N-gly Hypr DEL a rTBEV/nLuc.

f) ochranné opatrenia na zabránenie vzniku havárie:

Uzavreté priestory sú zaradené do rizikovej triedy 3 (RT3), príslušný prevádzkový poriadok v zariadení zodpovedá bezpečnostným parametrom RT3. Stavebno-technické zabezpečenie, vnútorné umiestnenie, prevádzkový režim a materiálo-technické vybavenie uzavretých priestorov predstavujú dostatočnú bariéru na zábranu nekontrolovateľného úniku GMO. Laboratórium Z119 (BSL3 jednotka) je oddelená miestnosť s individuálnou vzduchotechnikou, ktorá zabezpečuje, že vzduch vháňaný a odsávaný z miestnosti je filtrovaný cez vysokoúčinné HEPA filtre. Vzduch v miestnosti je v porovnaní s vonkajšou atmosférou v podtlaku. Pred vstupom do miestnosti je hygienická slučka. Pracovné i stavebné povrchy (podlahy, steny a stropy) neprepúšťajú vodu, sú ľahko umývateľné, chemicky odolné. Miestnosť je vybavená niekoľkými pozorovacími oknami. Laboratórium má vlastné vybavenie, vrátane laboratórneho mobiliáru, laminárnych boxov s HEPA

filtrami a UV žiaričmi. Od ostatných priestorov je BSL3 jednotka oddelená uzamykateľnými dverami opatrenými elektronickým zámkom s kódom. Kód majú pridelený len zamestnanci oprávnení na vstup do BSL3.

V uzavretom priestore sa používajú genetické technológie a GMO, pri ktorých by nemalo dôjsť k neželanému úniku GMO do prostredia. Dôležitý v tomto smere je najmä spôsob likvidácie nepotrebného GMO a zabezpečenie dezinfekcie odpadu, ktorý pri práci s GMO vznikne. Prevádzkový poriadok tento krok rieši tak, aby sa do bežného odpadu, ani kanalizácie nedostali žiadne GMO. Hlavnou zásadou je dôsledná inaktivácia odpadu chemickými dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú povinnou výbavou laboratória. Následne sa všetok tuhý, ako aj tekutý odpad autoklávuje priamo v uzavretom priestore. Definitívne sa likviduje v zdravotníckej spaľovni.

### Kontrolné a iné ochranné opatrenia pre laboratória

(podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 274/2019 Z. z.)

	Popis	Úroveň ochrany - 3	Laboratórium BSL3 – Z119
1	Laboratorne miestnosti – izolácia <sup>1)</sup>	vyžaduje sa	samostatný súbor miestností
2	Laboratórium hermeticky uzatvorené na dezinfekciu plynom	vyžaduje sa	áno
<b>Vybavenie (zariadenie laboratória)</b>			
3	Ľahko umývateľné povrchy odolné vode, kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám, dezinfekčným látkam a dekontaminačným činidlám	vyžaduje sa (pracovné stoly, podlaha)	ľahko umývateľné povrchy a podlaha odolné vode, kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám, dezinfekčným látkam a dekontaminačným činidlám
4	Vchod do laboratória cez dekontaminačnú miestnosť <sup>2)</sup>	voliteľné	áno
5	Nižší tlak úmerný tlaku okolitého prostredia	vyžaduje sa okrem <sup>3)</sup>	áno
6	Odsávaný a vháňaný vzduch do laboratória by mal byť HEPA-filtrovaný	vyžaduje sa (HEPA) <sup>4)</sup> odsávaný vzduch okrem <sup>3)</sup>	áno
7	Aseptický box	vyžaduje sa	áno
8	Autokláv	v mieste <sup>5)</sup>	áno
<b>Systém práce</b>			
9	Zákaz vstupu	vyžaduje sa	áno, označenie zákazu vstupu nepovolaným osobám
10	Označenie bionebezpečia na dverách	vyžaduje sa	áno, označenie bionebezpečia na dverách
11	Zvláštne opatrenie na kontrolu aerosólu v ovzduší	vyžaduje sa zamedziť	Tvorbe aerosólu sa zamedzuje manipuláciou s GMM výlučne v laminárnych boxoch, zvieratá sú umiestnené v individuálne ventilovaných klietkach.
12	Sprcha	voliteľné	nie
13	Ochranný odev	vhodný ochranný odev a (voliteľné) obuv	pracovný plášť, prezuvky
14	Rukavice	vyžaduje sa	ochranné rukavice
15	Účinná kontrola vektorov (napr. hlodavcov a hmyzu)	vyžaduje sa	áno, lepiace pasce na hlodavce a hmyz
<b>Odpad</b>			
16	Inaktivácia geneticky modifikovaných mikroorganizmov a geneticky modifikovaných organizmov v odpadových vodách z umývadiel na umývanie rúk, spŕch a v podobných odpadových vodách	voliteľné	nie

17	Inaktivácia geneticky modifikovaných mikroorganizmov a geneticky modifikovaných organizmov v kontaminovanom materiáli a v odpade	vyžaduje sa	Inaktivácia autoklávaním 30 minút pri 121 °C. Po inaktivácii je odpad likvidovaný v spaľovni.
<b>Iné opatrenia</b>			
18	Laboratórium musí mať svoje vlastné vybavenie	voliteľné	áno
19	Laboratórium musí mať pozorovacie okienko alebo alternatívne zariadenie tak, že môžu byť prítomní v laboratóriu videní	voliteľné	áno

1) Izolácia – laboratórium je oddelené od iných miest v budove alebo je v oddelenej budove.

2) Dekontaminačná miestnosť (vstupná hygienická slučka) – vchod musí byť cez dekontaminačnú miestnosť, t. j. komoru izolovanú od laboratória. Čistá strana dekontaminačnej miestnosti musí byť oddelená od zakázanej strany prezlikačkami alebo sprchami, a ak je to možné, blokovacími dverami.

3) Činnosti, pri ktorých sa prenos vzduchom nevyskytuje.

4) HEPA (High efficiency particulate air) = filter s vysokou účinnosťou odstraňujúci častice zo vzduchu. Ak sa používajú vírusy, ktoré nie sú zadržané HEPA-filtrami, sú na odsávanie vzduchu nevyhnutné dodatočné požiadavky.

5) Len schválené postupy, ktoré dovoľujú bezpečný prenos materiálu do autoklávu mimo laboratória a ktoré zabezpečujú rovnocennú úroveň ochrany.

### Úroveň ochrany pre činnosti v bunkách pre zvieratá (podľa Prílohy č. 3 k Vyhláske č. 274/2019 Z. z.)

Popis		Úroveň ochrany 3	
		Laboratórium BSL3 – Z119	
1	Izolácia buniek pre zvieratá <sup>1)</sup>	vyžaduje sa	Laboratórium BSL3-Z119 vo ZVÚ BMC SAV, v. v. i. je izolovaná skupina miestností - prezlikačka, virologické laboratórium s autoklavom, experimentálna miestnosť s IVC kliečkami pre zvieratá. Od ostatných priestorov je BSL3 jednotka oddelená uzamykateľnými dverami opatrenými elektronickým zámkom. Vstup oprávneným zamestnancom je monitorovaný pomocou kódovaného prístupu. Kód majú pridelený len zamestnanci oprávnení na vstup do BSL3.
2	Zariadenia pre zvieratá oddelené uzamykateľnými dverami <sup>2)</sup>	vyžaduje sa	áno
3	Zariadenia pre zvieratá navrhnuté tak, aby uľahčili dekontamináciu [vodovzdorný a ľahko umývateľný materiál (kliečky, atď.)]	vyžaduje sa	Stojany na kliečky, kliečky, stoly sú z umývateľného materiálu. Kliečky sú autoklavovateľné.
4	Podlaha a/alebo stropy ľahko umývateľné	vyžaduje sa (podlaha a steny)	Podlahy, steny aj stropy v miestnostiach sú umývateľné.
5	Zvieratá sú držané vo vhodných zariadeniach, ako sú napr. kliečky, miestnosti alebo nádoby	voliteľné	Áno, v individuálne ventilovaných kliečkach.
6	Filtre na izolátoroch alebo izolovaných miestnostiach <sup>3)</sup>	vyžaduje sa	Áno, kliečky sú vybavené HEPA filtrami, celá BSL3 jednotka má vzduchotechniku, v ktorej je vzduch filtrovaný cez HEPA filtre.

1) Bunka pre zvieratá: budova alebo osídlené miesto v budove, kde sú zariadenia, a iné miesta, ako sú napríklad prezlikačka, sprchy, autoklávy, priestory na uskladnenie potravín atď.

2) Zariadenie pre zvieratá: zariadenia, ktoré sa normálne používajú na umiestnenie chovných, šľachtených alebo pokusných zvierat, alebo zariadenia používané na menšie chirurgické zákroky.

3) Izolatory: priehľadné kabíny, kde možno umiestniť zvieratá mimo kliečky; pre veľké zvieratá musí zodpovedať veľkosť miestnosti.

g) opis havárie, ktorá môže vzniknúť v priestoroch alebo na mieste, kde sa používajú genetické technológie a geneticky modifikované organizmy, spolu s odporúčaným spôsobom odstraňovania jej následkov, najmä uvedením metód a prostriedkov na fyzickú likvidáciu geneticky modifikovaných organizmov vo forme scenárov reprezentatívnych druhov havárií:

- Kontaminácia pracovného priestoru – laminárneho boxu geneticky modifikovanými bunkami.
- Kontaminácia pracovného priestoru – laminárneho boxu geneticky modifikovanými mikroorganizmami – rekombinantnými vírusmi.

Postup v prípade udalosti:

- Ďalšie šírenie GMO/GMM sa okamžite eliminuje aplikáciou 70% etanolu, 1 – 5% roztoku chloramínu B alebo 2% roztoku alkalického glutaraldehydu. Laminárny box sa uvedie do režimu dezinfekcie - zapne sa UV svetlo.
- Materiál, ktorý bol v priamom styku s biologickým materiálom (rukavice, utierky, pracovný odev a pod.) sa dekontaminuje 1 – 5% roztokom chloramínu B a zlikviduje v spaľovni. Sklenený materiál sa dekontaminuje 1 – 5% roztokom chloramínu B a následne autoklávuje.
- Prerušit prácu, kontaktovať vedúceho projektu a zreteľne opísať danú udalosť.
- Zaznamenať všetky technické zlyhania počas práce s geneticky modifikovanými organizmami do prevádzkového denníka.

## ods. 2) Scenáre reprezentatívnych druhov havárií

### a) plán na ochranu ľudského zdravia a na ochranu životného prostredia pri havárii:

Zamestnanci sú povinní dodržiavať ochranné opatrenia, zásady správnej mikrobiologickej praxe vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku BSL3 a GMO, prevádzkový poriadok laboratória, zásady bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany v infekčnom prostredí. Pravidelne sa zúčastňujú školení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany a v zmysle termínov stanovených zákonom sa zúčastňujú pravidelných preventívnych lekárskech prehliadok a sú vakcinovaní voči vírusu kliešťovej encefalitídy.

Pre ochranu zdravia a životného prostredia sa pravidelne vykonávajú preventívne dekontaminácie pracovných priestorov (najmä laminárnych boxov) UV svetlom a čistenie laboratórných stolov dezinfekčnými roztokmi. Pri práci s GMO/GMM sú odpadom kultivačné médiá, eppendorfove skúmavky a plastové pipety alebo špice. Médiá a všetky odpady z pracovných priestorov, ktoré prišli do kontaktu s GMO/GMM, sú sterilizované autoklávaním priamo v uzavretom priestore a následne likvidované v zdravotníckej spaľovni. Pri dodržiavaní všetkých ochranných opatrení pri manipulácii s GMO/GMM nehrozí pracovníkom ani životnému prostrediu nebezpečenstvo.

### b) metódy na izoláciu oblastí postihnutých rozšírením:

Manipulácia s GMO/GMM sa bude vykonávať zásadne v laminárnom (aseptickom) boxe umiestnenom v uzavretom priestore. Pravdepodobnosť úniku do okolitého životného prostredia, mimo zariadenia, je nepravdepodobná. Ak by takáto situácia nastala, prežitie GMO/GMM mimo laboratórných podmienok je nepravdepodobný.

V uzavretom priestore je potrebné sa presvedčiť, či sa kontaminant nešíri cez uzavretú oblasť, ďalej postupovať podľa bodu 2 písm. c).

### c) metódy na dekontamináciu postihnutých oblastí:

Odporúčaný postup pri neželanom úniku je dôsledná dezinfekcia. Ako dezinfekciu možno použiť 70% alkohol, ktorý je v laboratóriu pripravený aj na tento účel a je vhodný aj na povrchovú dezinfekciu osôb. Na dezinfekciu uzavretého priestoru možno použiť aj iný dezinfekčný prostriedok (5% SAVO – 1 hod., 3% roztok chloramínu B – 30 min, alebo 1% ajatin – 30 min), prípadne zdroj UV žiarenia.

Všetky použité nádoby aj nástroje použité na dekontamináciu je potrebné klasifikovať ako kontaminovaný odpad a následne dezinfikovať tiež pomocou chemických dezinfekčných prostriedkov a/alebo autoklávaním.

Príklady metód na dekontamináciu sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Úroveň ochrany: 3
Názov bariéry: sklenený materiál

č.	Možné úniky	Inaktivačné opatrenia	Preventívne opatrenia
1.	Rozbitá sklenená nádoba v pracovnom priestore (v laminárnom boxe alebo v kultivačnom zariadení)	Po nasadení gumených rukavíc a ochranných okuliarov opatrne pozbierame rozliaty obsah aj s rozbitým sklom do nádoby, kde bude zachytený materiál inaktívovaný 2 % roztokom Chloramínu T/30 min. (70%-ný etanol/30 min.). Rovnako bude inaktívovaný aj ostatný materiál, ktorý prišiel do kontaktu s GMO. Dezinfekčným roztokom dôkladne umyjeme miesto, ktoré bolo postihnuté ako aj náradie použité pri odstraňovaní odpadu. Nádobu s inaktívovaným materiálom (vrátane inaktívovaného ostatného materiálu) a náradie použité pri odstraňovaní sterilizujeme autoklávaním. Pracovný priestor sterilizujeme UV žiarením. Dbáme na zvýšenú opatrnosť pri práci so sklom. V prípade poranenia (porezanie, pichnutie) necháme ranu krváčať tak dlho ako je to možné, potom opláchneme pod tečúcou vodou a následne opláchneme so 70% alkoholom alebo jódom tinktúrou. V prípade, že boli zasiahnuté oči, ústa a iné, opláchneme ich väčším množstvom vody. Vyhľadáme lekársku pomoc. Úraz zapíšeme do knihy úrazov.	Pohotovostná zásoba dezinfekčného činidla a prostriedkov na odstránenie úniku v laboratóriu, laminárnom boxe a v kultivačnom zariadení. Pravidelná kontrola a údržba upevňovacích mechanizmov kultivačných zariadení. Dôkladný výber dodávateľa dostatočne pevných kultivačných nádob. Poučenie pracovníkov o bezpečnej eliminácii úniku.
Názov bariéry: poškodenie nádob s mikroorganizmami			
2.	Únik mikroorganizmov do pracovného prostredia	Postrek priestorov doporučenými dezinfekčnými aerosólovými prostriedkami (Sanosil, Persteril). Priestor uzavrieť na požadovanú dobu podľa druhu dezinfekčného prostriedku. Dôkladná hygienická očista ľudí s odporúčením použitia dezinfekčných saponátov. Ďalší postup ako v bode č.1.	Najmenej 1 – krát ročne postrek priestorov aerosólovými dezinfekčnými prostriedkami. Zvýšená pozornosť pri práci s mikroorganizmami obsahujúcim materiálom. Sterilizácia laboratórií použitím UV žiariča mimo pracovnej doby minimálne 1 krát týždenne. Pravidelná sterilizácia vzduchu v laboratóriu použitím vysokonapäťového filtračného zariadenia.
Názov bariéry: plastový materiál			
3.	Prasknutý plastový materiál (na jednorazové použitie)	V gumených rukaviciach vložiť plastový materiál do nádoby, kde bude inaktívovaný 2 % roztokom Chloramínu T /30 min. a následne sterilizovaný autoklávaním. Dezinfekčným roztokom dôkladne poumývať postihnuté okolie.	Dôkladná kontrola plastov pred ich použitím. Náležitú pozornosť venovať výberu vhodnosti druhu plastov pre účel použitia. Nepoužívať plasty po záručnej dobe.
Názov bariéry: vniknutie vektorov			
4.	vniknutie hlodavcov, hmyzu, článkonožcov	Ošetrovanie priestorov insekticídmi (napr. Famid). Ošetrovanie priestorov rodenticídmi a nástrahami.	Pravidelne, najmenej 2 – krát ročne kontrola priestorov, vykonávanie preventívnych ošetrovaní insekticídmi, nasadenie rodenticídnych nástrah.

d) metódy a postupy na kontrolu geneticky modifikovaných organizmov pri havárii:

V prípade možnej kontaminácie biologického materiálu, kedy by mohlo dôjsť k vneseniu cudzorodých DNA sekvencií postupovať nasledovne:

- odobrať vzorku kontaminovaného biologického materiálu

- izolovať DNA/RNA
- pomocou špecifických primerov detegovať príslušné sekvencie PCR metódou
- v prípade potvrdenia prítomnosti DNA sekvencií v danom organizme pristúpime k likvidácii biologického materiálu:

geneticky modifikované organizmy určené na likvidáciu sú inaktívované na mieste, v laboratóriu vhodným dezinfekčným roztokom roztoku (Chloramin T 2% /30 min., Etanol 70%/30 min., Savo 5%/1 hodina), následne sa sústreďujú v nádobách na to určených. Sterilizácia biologického odpadu sa bude uskutočňovať autoklávaním pri teplote 121 °C počas 30 minút.

Všetok inaktívovaný materiál a biologický odpad sa likviduje v zdravotníckej spaľovni.

- e) možné následky havárie a jej bezprostredných vonkajších účinkov na zamestnancov používateľa, ako aj na obyvateľstvo a životné prostredie:

Šírenie rekombinantných vírusov mimo špecifických podmienok je možné označiť za vysoko nepravdepodobné. Pravdepodobnosť úniku do okolitého životného prostredia mimo zariadenia je takmer nulová. Ak by takáto situácia nastala, ich prežitie a rast mimo laboratórných podmienok je nepravdepodobný.

Vzhľadom na prísne ochranné opatrenia v laboratóriu BSL3 a vlastnosti GMO a GMM sa nepriaznivé účinky na zamestnancov používateľa, ako aj na obyvateľstvo a životné prostredie pri nožnej havárii nepredpokladajú a tak sú nepriaznivé možné následky prípadnej havárie minimálne až žiadne.

- f) metódy na zneškodnenie alebo sanáciu najmä rastlín, zvierat, pôdy, ktoré boli vystavené pôsobeniu geneticky modifikovaných organizmov počas havárie a po havárii:

GMO a GMM nemajú šancu prežiť mimo špecifických podmienok a špeciálnych kultivačných roztokov.

Stavebno-technické usporiadanie laboratória BSL3 a v ňom zavedený systém bezpečnostných opatrení nedovoľujú, aby GMO/GMM prišli do kontaktu s rastlinami, zvieratami a pôdou mimo uzavretý priestor, ani počas prípadnej havárie.

- g) správanie zamestnancov v zariadení a obyvateľstva v blízkosti zariadenia, v ktorom sa používajú génové metódy a génové techniky, pri styku s geneticky modifikovanými organizmami, ktoré unikli počas havárie:

- Ak nastala havária treba okamžite zabezpečiť informovanosť podľa bodu 1 písmena c) havarijného plánu.
- Bezodkladne upovedomiť ohrozené osoby.
- Vykonať opatrenia zamerané na likvidáciu uniknutého GMO/GMM podľa bodu 2 a), b), c), d) /scenáre reprezentatívnych druhov havárií/.
- V prípade poranenia (porezanie, pichnutie) nechať ranu krváčať tak dlho ako je to možné, potom opláchnuť pod tečúcou vodou a následne opláchnuť 70% alkoholom alebo jódomovou tinktúrou. Pokiaľ boli zasiahnuté oči, ústa a iná časť tela, opláchnuť ich väčším množstvom vody.
- Vyhladať lekársku pomoc.
- Ak havária môže mať cezhraničné vplyvy, informovať okrem ministerstva aj orgány ohrozených štátov.
- Podat' ohlásenie ministerstvu.
- Haváriu písomne zaznamenať.
- Vedúci projektu vykoná opatrenia, aby sa udalosť neopakovala.
- Poskytnúť informácie o vykonaných opatreniach verejnosti vhodnou formou zverejnenia.

#### Príklad 1:

Postup v prípade kontaminácie priestoru GMO/GMM:

- ak je to možné, odstrániť všetky prekážky z kontaminovanej oblasti
- ak je to možné, čakať 15 min, aby došlo k usadeniu aerosólov
- nedotýkať sa ostrých predmetov

- presvedčiť sa, či sa kontaminant nešíri cez uzavretú oblasť, ktorá sa vytvorila dezinfekčnou látkou, dezinfikovať celú oblasť
- zakryť kontaminovaný materiál alebo povrch papierovou vatou alebo filtračným papierom, ktorý bol namočený v 70% alkohole
- po 10 minútach filtračný papier odstrániť a umiestniť medzi biologický odpad
- opäť prikryť kontaminovaný materiál filtračným papierom, aby nasal tekutinu
- opakovať tento postup pokiaľ nie je tekutina dokonale absorbovaná
- vyčistiť postihnutú oblasť opäť 70% alkoholom
- vyčistiť všetok materiál a povrch najprv vodou a mydlom, a potom dezinfekčným roztokom (70% alkohol)
- všetko kontaminované oblečenie dezinfikovať alebo autoklávovať
- kontaminovanú pokožku umyť mydlom a dezinfikovať 70% alkoholom
- dezinfikovať laminárny box a miestnosť UV žiarením

29. 9. 2025